



EUROMASTER

Mantenimiento del vehículo

EN MANOS DE EXPERTOS

euromaster.com

NEUMÁTICOS EL CANDILES, S.L.

C.I.F.: B-03830247

Avda. de Orihuela, 132
03370 - REDOVAN (Alicante)
Tel.: 96 675 45 93
administracion@elcandiles.com



NEUMÁTICOS



CAMBIO DE ACEITE



REVISIÓN OFICIAL



FRENS



AMORTIGUADOR

LIMBERG REA PEÑA
C/CAROLINA PASCUAL, 4 3ºB
03300 - ORIHUELA
ALICANTE
430004346
NIF:ESX6816704X

FECHA	FACTURA	HOJA
31/01/2022	22 / 269	1/1

OP.	FECHA	Nº ALBARAN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MATRÍCULA	PRECIO	IMPORTE
	31/01/2022	22/509	1,00	EQUIPO DIAGNOSIS CSDIAGNOSTICA	0575DPD	27,50 €	27,50 €
	31/01/2022	22/509	0,70	HACER DIAGNOSIS AVERIAS CON ORDENADOR, POR LIMITACION MOTOR Y EN OCASIONES SE PARA EN CARRETERA	0575DPD	36,00 €	25,20 €
		22/509		P0672 Bujia incandescente del motor cilindro 2, fallo en circuito.	0575DPD		
		22/509		P1570 Aparato de mando del motor bloqueado, componente bloqueado.	0575DPD		
		22/509		P1261 Unidad inyector cilindro 1, limite de regulación sobrepasado.	0575DPD		
		22/509		P1388 Unidad de mando, componente defectuoso.	0575DPD		
		22/509		P3008 Sensor de posición de arbol de levas, señal fuera del margen.	0575DPD		
		22/509		P0652 Tension de referencia de sensor B, señal demasiado baja.	0575DPD		
		22/509		P1592 Sensor altitud/sensor presion tubo aspiracion, relacion no plausible.	0575DPD		
		22/509		P0401 Retroalimentacion gases de escape, flujo muy pequeño.	0575DPD		
		22/509		P0671 Bujia de incandescente del motor cilindro 1, fallo en el circuito.	0575DPD		
		22/509		P0672 Bujia de incandescente del motor cilindro 2, fallo en el circuito.	0575DPD		
		22/509		-Borrar fallos, hacer prueba y volver a diagnosticar,	0575DPD		
		22/509		P0671 Bujia incandescente del motor cilindro 1, fallo de funcionamiento.	0575DPD		
		22/509		P0672 Bujia incandescente del motor cilindro 2, fallo en el circuito.	0575DPD		
		22/509		P0401 Retroalimentacion gases de escape, flujo muy pequeño.	0575DPD		
	31/01/2022	22/509	1,90	COMPROBAR Y REPARAR INSTALACION CABLEADO ELECTRICO Y COMPONENTES GESTION MOTOR SOBRE EL VEHICULO	0575DPD	36,00 €	68,40 €
		22/509		Desmontar y montar accesorios para acceder a comprobar, reparar cable sensor nivel aceite motor que tiene cortocircuito y probar funcionamiento	0575DPD		
	31/01/2022	22/509	0,40	HACER PRUEBA EN CARRETERA DESPUES DE REPARAR	0575DPD	36,00 €	14,40 €

IMPORTE BRUTO	BASE IMPONIBLE	%	I.V.A. IMPORTE	R. EQUIVALENCIA IMPORTE	TOTAL
135,50 €	121,95 €	21.00	25,61 €		147,56 €

VENCIMIENTOS:

CONTADO

31/01/2022	17,56 €
03/02/2022	130,00 €

DOMICILIACIÓN BANCARIA:

Aviso Legal:

Información básica sobre protección de datos. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Protección de Datos 2016/679, Neumáticos El Candiles, S.L. desea informarle que los datos de carácter personal que Ud. nos facilite en este documento se tratarán para la gestión y el mantenimiento de la relación comercial, así como para la gestión de la reparación y el seguimiento de su vehículo. Igualmente, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, portabilidad, revocación, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento de sus datos personales como obtener información adicional y detallada sobre protección de datos a través de la cuenta de e-mail administracion@elcandiles.com